


PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLA PRESA / JACK ASSEMBLY INSTRUCTION

- 1) Tagliare la guaina esterna del cavo per circa 40 mm.

1a) Cavo S/FTP PiMF: ripiegare all'indietro la treccia in rame; tagliare il foglio in alluminio di ciascuna coppia di conduttori lasciando 6 mm


1b) Cavo F/UTP e F/FTP: tagliare i fogli d'alluminio sul cordato e/o sulle singole coppie e ripiegare all'indietro il filo di continuità

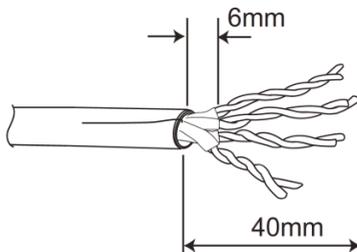

Strip off 40 mm of cable jacket


1a) Cable S/FTP PiMF: fold the braid back over the cable; cut off aluminum foil up to 6mm for each pair, use copper foil to shield the cable

1b) Cable F/UTP and F/FTP: cut the overall and/or each pair aluminum foil and fold back the drain wire over the cable

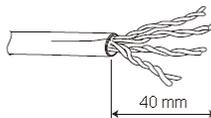


- 2) Inserire il cavo nel coperchio di terminazione e disporre i conduttori nelle apposite cavità di inserzione seguendo la codifica colori T568A o T568B; tagliare le eccedenze di ciascun conduttore

Insert the cable into the termination cap and fan out all four twisted pairs. Put the conductors in the proper connection slots according to T568A or T568B termination color and trim the ends of the conductors

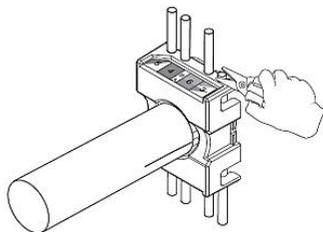


- 3) Agganciare il coperchio di terminazione alla presa in modo tale che le frecce di inserzione presenti sulle due parti combacino; gli appositi ganci laterali manterranno il coperchio nella posizione corretta per il crimpaggio

Install the termination cap to the jack by following the insertion arrow. The side locks will keep it in the right position for the crimping

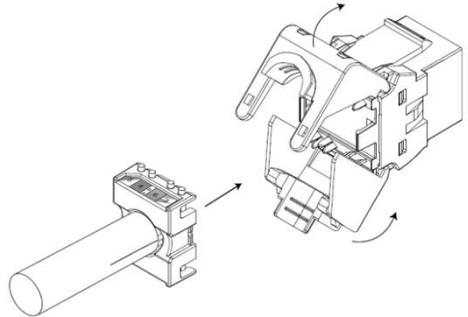

- 4) Serrare a mano o tramite l'uso di una pinza le alette di terminazione fino alla loro completa chiusura

Close the jack's termination wings by hands or using a crimping tool until their complete snap

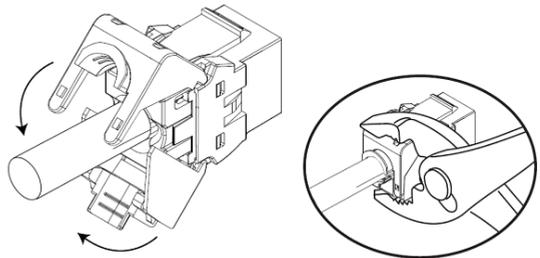

- 5) Arrotolare il filo di continuità attorno al punto di chiusura della presa e applicare la fascetta in dotazione

Wrap the drain wire around the cable fixing place and then use the supplied cable tie to fix it

